

P5253 JS F 67580 Mertzwiller


N° ITOE0133

21/06/2012

FR

1. Objet de la modification

Certains tubes de raccordement siphon produits courant 2011 peuvent présenter un défaut de diamètre, entraînant une fuite au niveau du raccord.

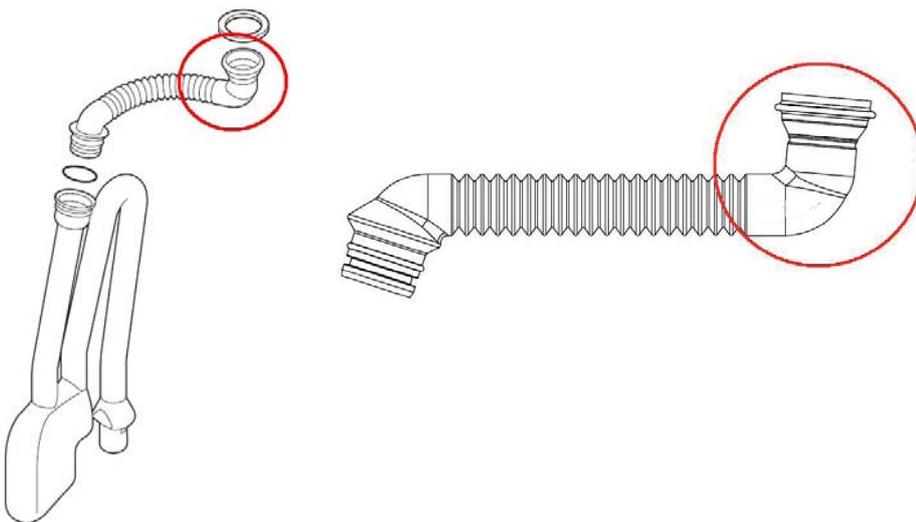

La fuite de condensats au niveau du raccord peut détériorer le ventilateur.



Tube de raccordement siphon défectueux.



Ecoulement de condensats sur le ventilateur.



Ventilateur endommagé et apparition du défaut E08.

2. Appareils concernés

Les tubes de raccordement siphon pouvant présenter un défaut sont ceux montés sur les chaudières, courant 2011 (N° de série chaudière commençant par 11xxxxxxxxxx) ou ceux livrés en pièces de rechange sous la référence S62749 (kit avec tube et siphon) courant 2011.

3. Pièces de rechange

La référence **7600485** pour le remplacement du tube de raccordement siphon seul a été créée et est disponible au Centre Pièces de Rechange.

Le tube de raccordement siphon conforme est repérable par un point vert présent sur le tube.

Les kits siphon + tube de raccordement siphon conformes sont disponibles au centre pièces de rechange depuis la semaine 10/2012 sous la référence **S62749**.

