

## 1. Évolution du coffret de sécurité du brûleur

Le coffret de sécurité pouvait présenter un dysfonctionnement dû à un relais restant "collé".


Dans ce cas le brûleur restait bloqué en phase de préventilation.

Les coffrets de sécurité avec le nouveau relais équipent les brûleurs depuis les dates et n° de série suivants :

Chaudière type	Référence brûleur RDB 2.2 <b>A</b>	Date d'application	A partir du numéro de série brûleur suivant <b>B</b>	N° de coffret(2) <b>C</b>
FSC. 19	7605571	03/03/2017	<b>01097073233</b>	N° 50005590 version ≥ <b>R02</b>
FSB. 22	7608496 ou 7681861 <sup>(1)</sup>	10/11/2016	<b>01456073459</b> Sauf les n° de série suivants : 01037073004 01037073095 - 01037073096 01037073097 - 01037073098 01037073099 - 01037073100 01037073101 - 01037073102 01037073103 - 01037073104 01037073107 - 01037073108	N° 50005555 version ≥ <b>R10</b>
FSB. 29	7605574 ou 7681863 <sup>(1)</sup>			
FSB. 22 FF	7640990 ou 7681884 <sup>(1)</sup>			
FSB. 29 FF	7640996 ou 7681885 <sup>(1)</sup>			
FSC. 24 - FSC.-2 24	7608496 ou 7681859 <sup>(1)</sup>			
FSC. 32 - FSC.-2 32	7605574 ou 7681860 <sup>(1)</sup>			

(1) Nouvelle version.

(2) Version supérieure ou égale à R...

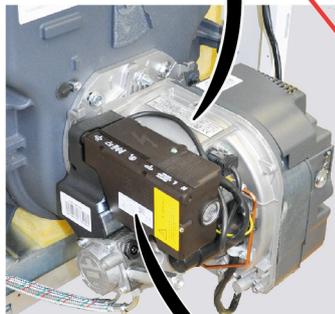

G001119

19 kW :

n° 50005590 **R02** → n° ≥ **R02**




22 - 24 - 29 - 32 kW :

n° 50005555 **R10** → n° ≥ **R10**



## 2. Pièces de rechange

Les coffrets de sécurité dernière version sont disponibles au Centre Pièces de Rechange.

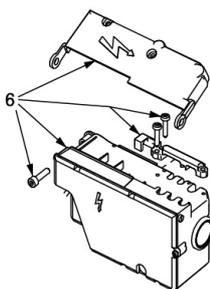

G001107

Repère	Référence	Désignation	FSC. 19	FSB. 22 (FF) FSC. 24 FSC.-2 24	FSB. 29 (FF) FSC. 32 FSC.-2 32
6	7626774	Coffret de sécurité 60 secondes		X	X
6	7656650	Coffret de sécurité 120 secondes	X		